


ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ - РАЗГРАД

# НАСТОЛНА ПРОБИВНА МАШИНА

ОН-161

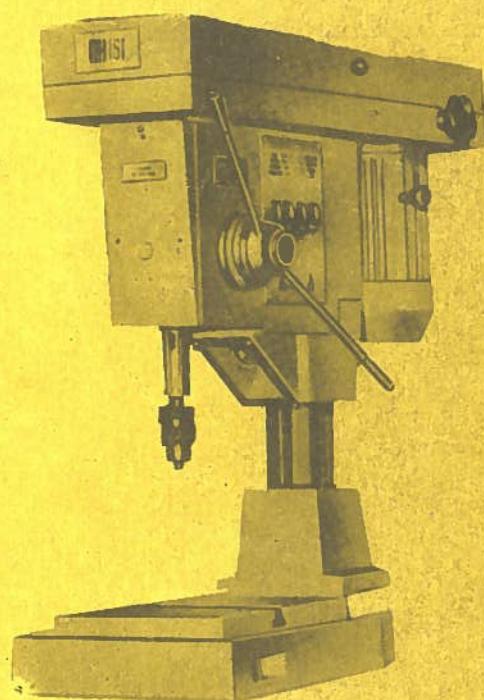

ПАСПОРТ  
И РЪКОВОДСТВО  
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

**ЗАВОД ЗА МЕТАЛОРЕЖЕЩИ МАШИНИ - РАЗГРАД**

**НАСТОЛНА  
ПРОБИВНА  
МАШИНА**

**ПН-161**

**ПАСПОРТ  
И РЪКОВОДСТВО  
ЗА ОБСЛУЖВАНЕ**

## **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначена е за пробиване, зенкероване, райбероване, на-  
рязване на резби в отворите на малки детайли от различен ма-  
териал. Задвижването на машината се осъществява от двуско-  
ростен електродвигател чрез четиристепенни клиноремъчни шай-  
би, благодарение на което се получава широк диапазон на об-  
ротите на вretenото. Подаването на вretenото става ръчно с  
двумерен лост. Пробивната глава се придвижва по колоната  
посредством ръчка, която се разполага под канака на главата.  
Теглото на нинолата и закрепените към вretenото инструменти  
се уравновесяват с регулируема спирална пружина.  
Машината удобно се управлява и обслужва и намира приложение  
във всички машиностроителни и ремонтни предприятия.

## СЪДЪРЖАНИЕ

Предназначение	4
Техническа характеристика	5
Описание на машината и органите за управление	6
Задвижване	12
Изместване на пробивната глава	12
Настройване на подавателното устройство за изключване	12
Регулиране на пружината за балансиране пинолата	16
Смяна на електрическата крушка	18
Проверка и регулиране хлабината на вретенните лагери	19
Спецификация на лагерите	19
Смазване на машината	20
Електроинсталация	22
Основни данни	22
Инструкция по електробезопасност	23
Инструкция по техническа безопасност	27
Действие, защита, обслужване и поддържане	27 28 29
Транспортиране на машината в опакован вид	30
Транспортиране на машината в неопакован вид	32
Подготовка на машината за пускане в експлоатация	34
Принадлежности към машината	35
Свидетелство за консервация	35
Протокол за изпитание	36
Опъковъчна ведомост	39
Сертификат за качество	40

## **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Предназначена е за пробиване, зенкероване, райбероване, на-  
рязване на резби в отворите на малки детайли от различен ма-  
териал. Задвижването на машината се осъществява от двуско-  
ростен електродвигател чрез четиристепенни клиноремъчни шай-  
би, благодарение на което се получава широк диапазон на об-  
ротите на вretenото. Подаването на вretenото става ръчно с  
двумерен лост. Пробивната глава се придвижва по колоната  
посредством ръчка, която се разполага под канака на главата.  
Теглото на нинолата и закрепените към вretenото инструменти  
се уравновесяват с регулируема спирална пружина.  
Машината удобно се управлява и обслужва и намира приложение  
във всички машиностроителни и ремонтни предприятия.

## **ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА**

1.	Условен диаметър на пробиване в стомана със GB = $50 + 60 \text{ kg/mm}^2$	16 mm
2.	Обороти на вретеното:	
	минимални	$280 \text{ min}^{-1}$
	максимални	$3200 \text{ min}^{-1}$
3.	Брой на оборотните степени	8
4.	Ход на вретеното	125 mm
5.	Морзов конус на вретеното	Морз № 2
6.	Размери на работната повърхност на масата	270 x 320mm
7.	Разстояние от челото на вретеното до масата	
	минимално	90 mm
	максимално	425 mm
8.	Разстояние от оста на вретеното до колоната	240 mm
9.	Вертикален ход на пробивната глава	210 mm
10.	Размери на трапецовидния ремък, БДС 1523	8x13x1400mm
11.	Електродвигател, тип 4АО 100L-8/4Д-F130  БДС 10519-78	
	мощност	0,7/1,1 kw
	обороти	$720/1440 \text{ min}^{-1}$
	честота	50 Hz
	напрежение	220/380 V
12.	Електрическо осветление	220 V
13.	Тегло на машината – нето  с опаковката – бруто	195 kg 245 kg
14.	Габарити на машината	1000 x 816 x x 410 mm
15.	Габарити на опаковката	1070 x 945 x x 620 mm

## ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Общийят вид на машината е показан на фиг.4. Пробивната глава - 1 е монтирана на кръгла колона - 11. Освобождаването и затягането ѝ към колоната се извършва чрез винта - 10. Основата - 14 на машината е с обработена горна повърхнина, на която е направен Т-образен канал за закрепване на работните приспособления. Технологичните данни за масата са дадени на фиг.2.

За повишенна сигурност и безопасност е въведено заключване на ел.верига за управление чрез бутона поз.16 комбиниран с извеждаем секретен ключ. Бутона поз.16 изключва оперативната верига при натиснатото положение, при което може да се извади секретния ключ и той става в заключено положение. Включване на машината е възможно след повторно поставяне на ключа в бутона поз.16, отключване и изтегляне навън на бутона.

Пускане в работа на машината се извършва чрез зелен бутона "Пуск" поз.15.

Спиране на машината се извършва, чрез червен бутона "Стоп" поз.17.


Реверсиране на двигателеля - 5 се извършва, чрез ключа - 6.

Оборотите на двигателеля се превключват, чрез ключа - 7.

Машината е снабдена с местно осветление, което се включва, чрез ключа - 8. Ремъка - 7 се премества (фиг.6) в желания канал на ремъчните шайби ръчно, като предварително се отхлабва чрез отвиване на звездата - 4 (фиг.4) и се измества двигателта по посока на колоната. След преместването ремъка се опъва, чрез обратно изместяване на двигателта и се завърта звездата - 4. Опъването на ремъка се счита за нормално, ако провисването му при притискане с ръка в средната част (между двете шайби) е около 10-15 мм. Усилието което се прилага върху звездата - 4 при опъване на ремъка, не трябва да бъде по-голямо от 8 - 10 кг.

Подаването на вретеното се извършва чрез ръчка 3 (фиг.4).



## ГАБАРИТИ НА МАШИНАТА

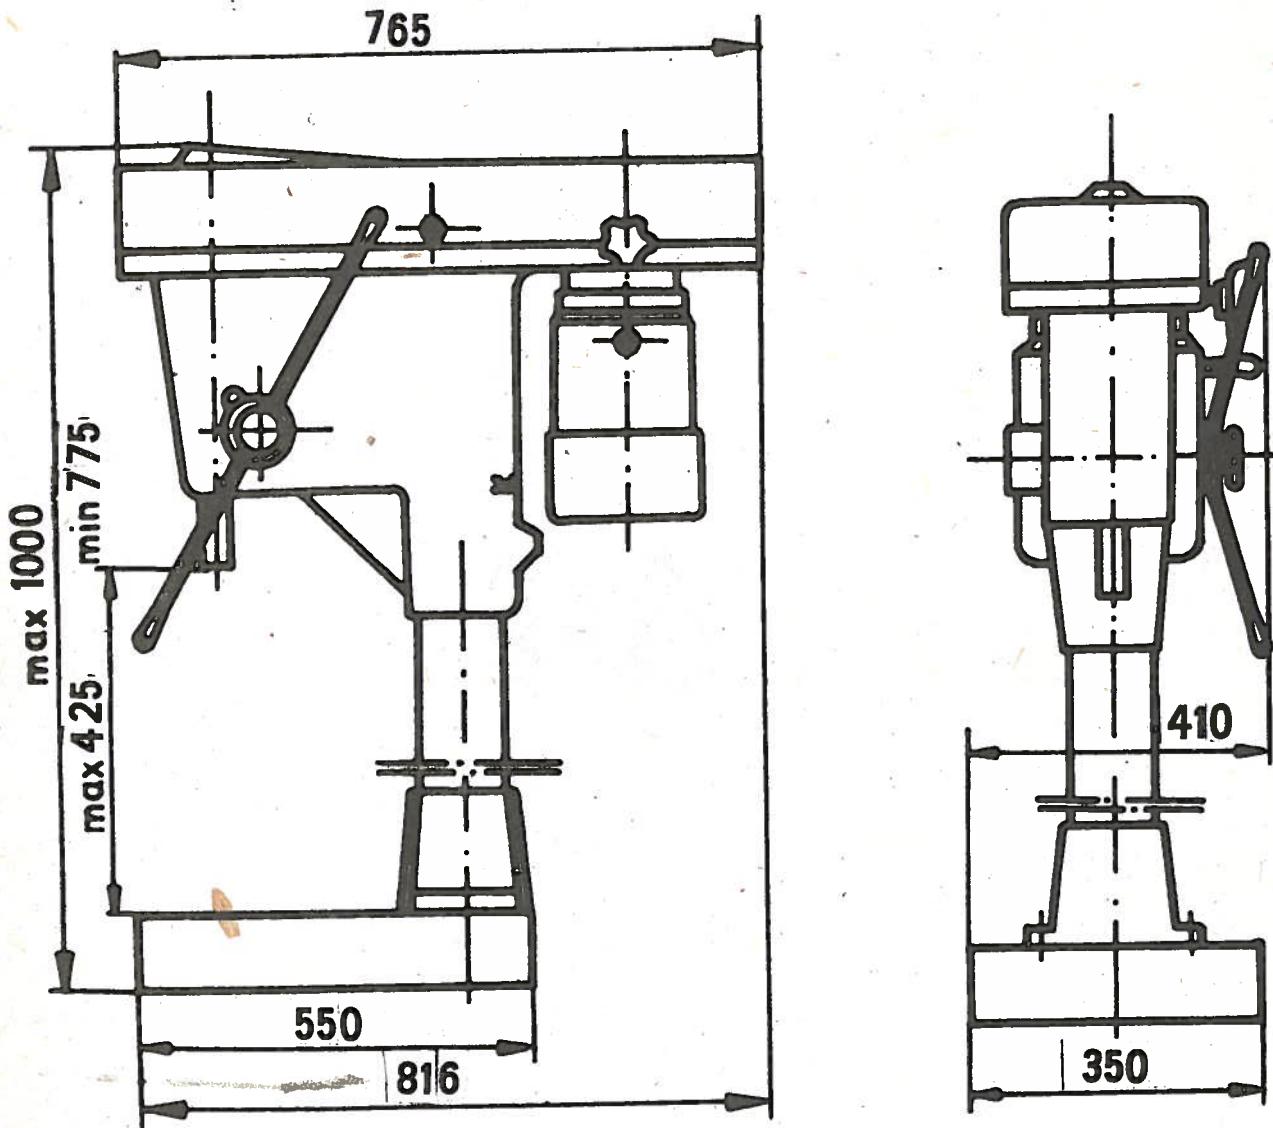

ФИГ. 1


## ТЕХНОЛОГИЧНИ ДАННИ ЗА МАСАТА

РАЗРЕЗ - А-А

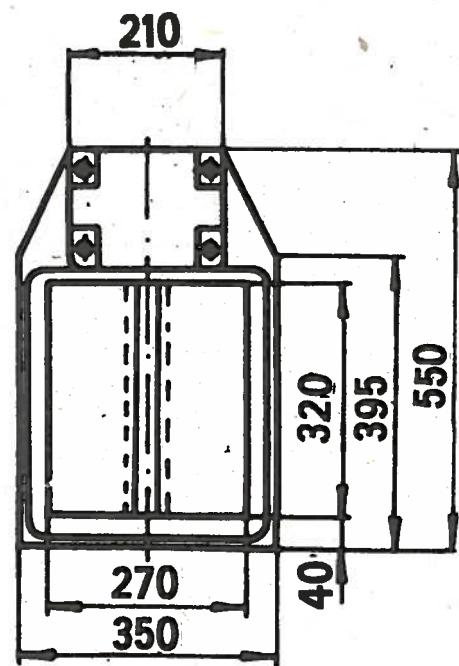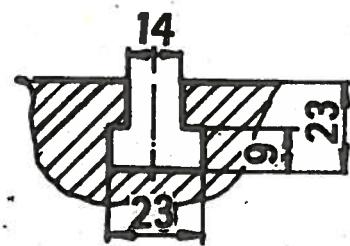


ФИГ. 2

# МОРЗОВ КОНУС НА ВРЕТЕНОТО

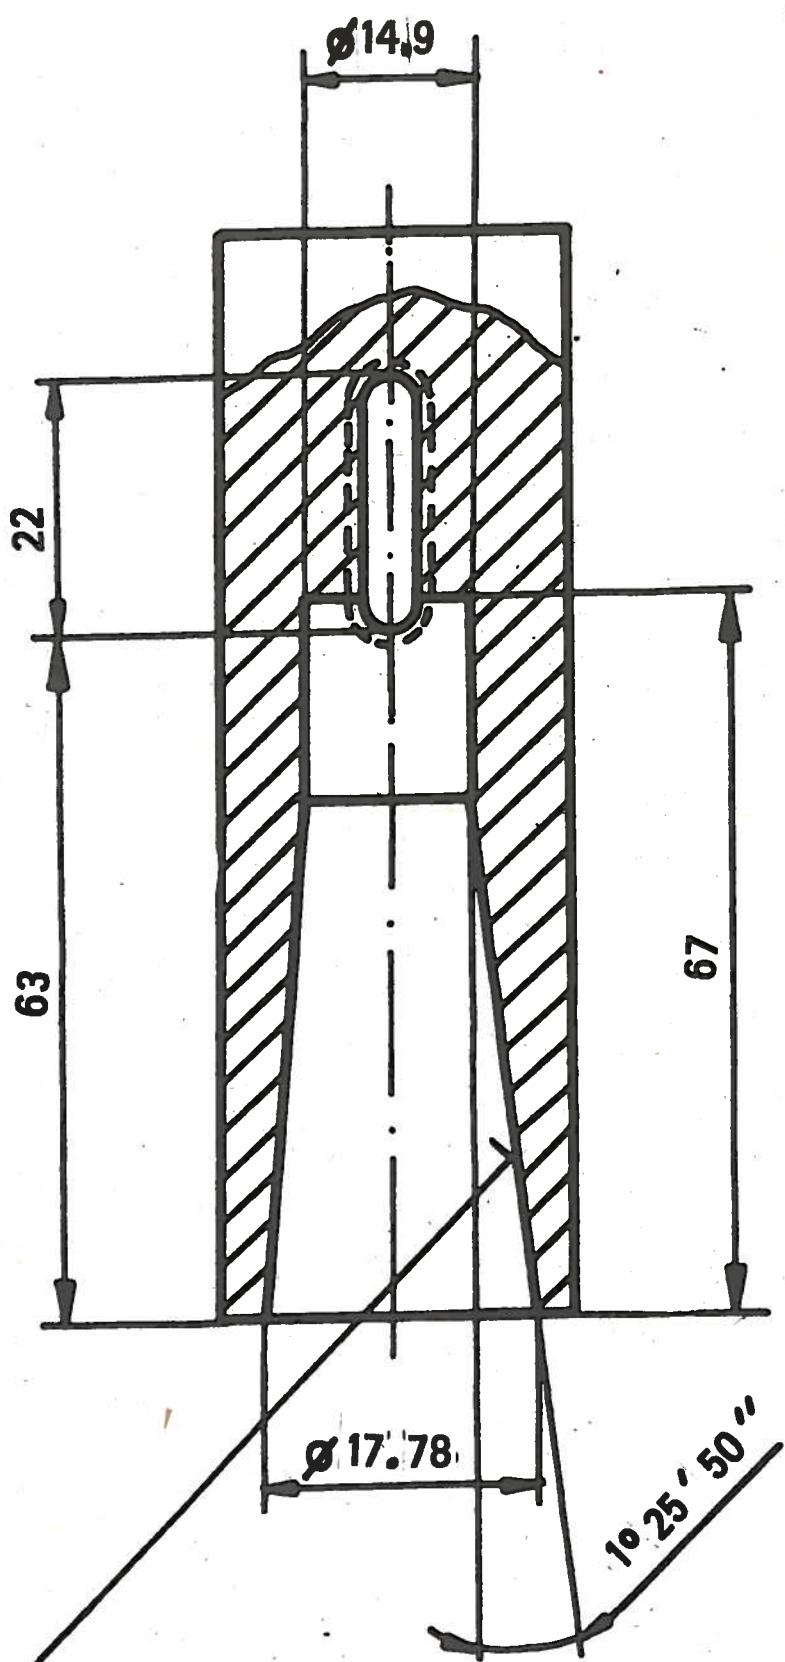


ФИГ. 3

## ОБЩ ВИД НА МАШИНАТА

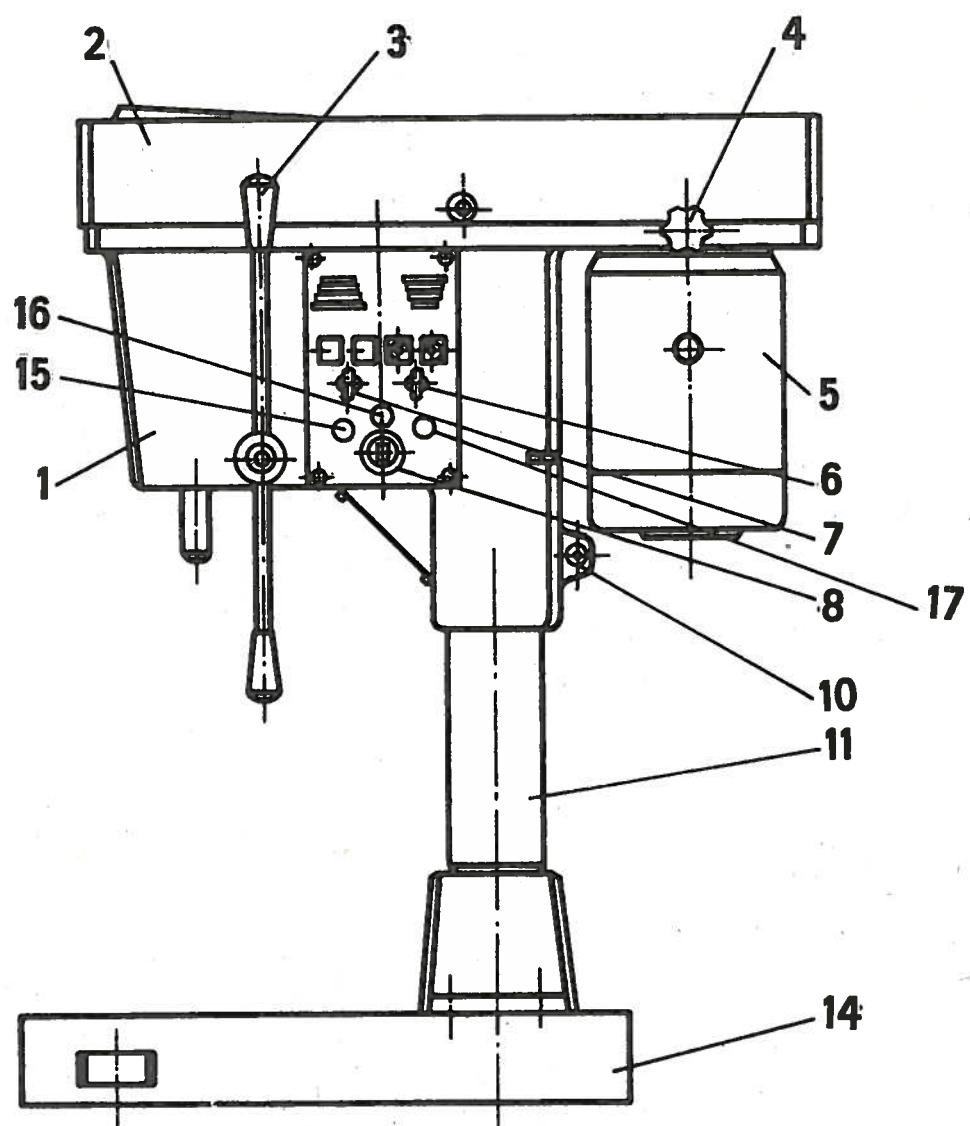

ФИГ. 4

ОБОРОТЕН ПЛАН

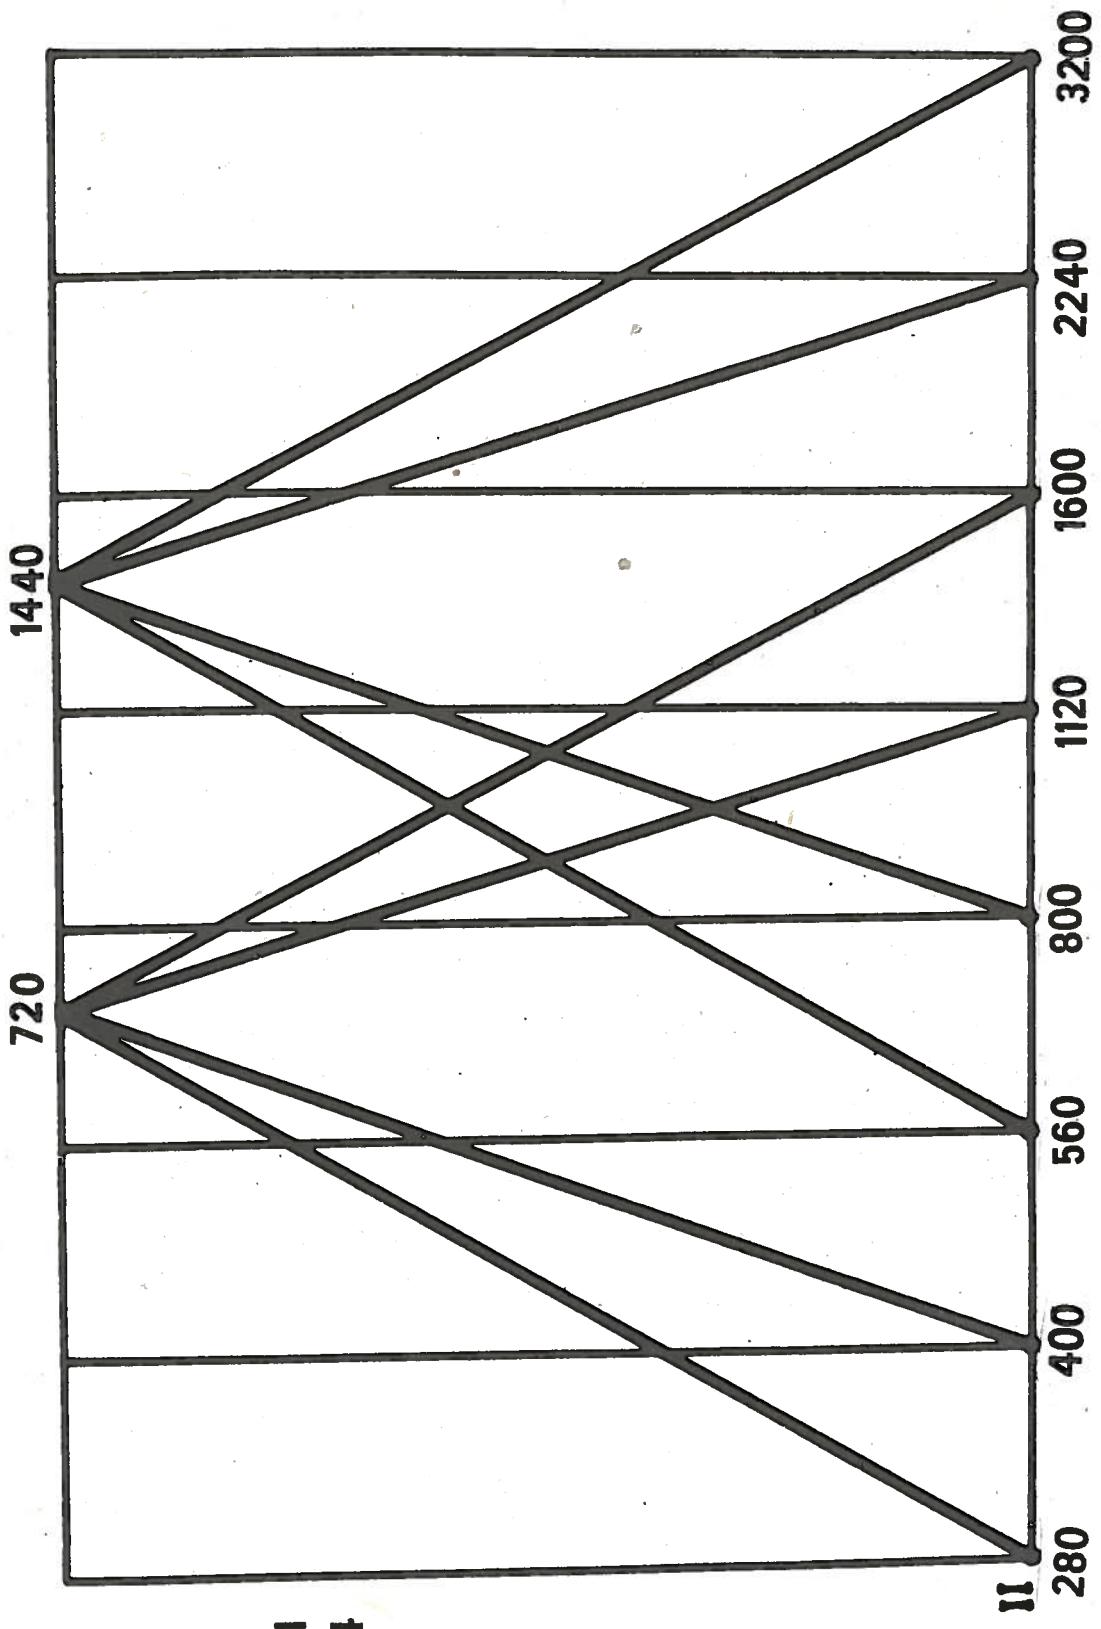

## **ЗАДВИЖВАНЕ**

Машината се задвижва от двускоростен електродвигател 5 (фиг. 4) тип 4АО 100L-8/4Д-F130 мощност 0,7/1,1кW , обороти 720/1440. Той се закрепва чрез специален фланец към пробивната глава.

## **ИЗМЕСТВАНЕ НА ПРОБИВНАТА ГЛАВА**

Изместването на цялата пробивна глава и фиксирането ѝ на необходимата височина се извършва по следния начин:

1. Винтът 15 (фиг. 7) се отвива наляво, за да се разхлаби фланецът.
2. При изключен електродвигател 5 (фиг. 4) ръчката 18 се поставя в положението, показано на фиг. 8 (при вдигнат капак)
3. При вдигане на главата нагоре ръчката се върти надясно.
4. След изместването на пробивната глава на необходимата височина ръчката 18 се изважда от гнездото на повдигателния винт.
5. Затяга се винтът 15 (фиг. 7).
6. Затваря се капака.

## **НАСТРОЙВАНЕ НА ПОДАВАТЕЛНОТО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ**


За обработването на отвори на желаната дълбочина се използва устройството за ограничаване на подаването.

Настройването на желаната дълбочина на отвора (фиг. 7) се извършва по следния начин:

1. Отхлабва се нониусът 13 чрез завъртане на гайката 16 наляво на около 1/2 оборота.
2. Чрез ръчката 17 се подава пинолата, докато работният инструмент опре в повърхнината, от която ще започне пробиването на отвора.
3. Завърта се нониусът 13 надясно така, че числото от нониуса 13, показващо желаната дълбочина на обработката, да стои срещу върха на показалеца 1.
4. Като се задържа неизменно установеното положение на нониуса 13, се затяга гайката 16.


При спазване на указанията и правилно настройване, след подаване на необходимата дълбочина показалецът 1 показва точно нулата, а по-нататъшното подаване на пинолата е ограничено от щифта 11.

## КИНЕМАТИЧНА СХЕМА

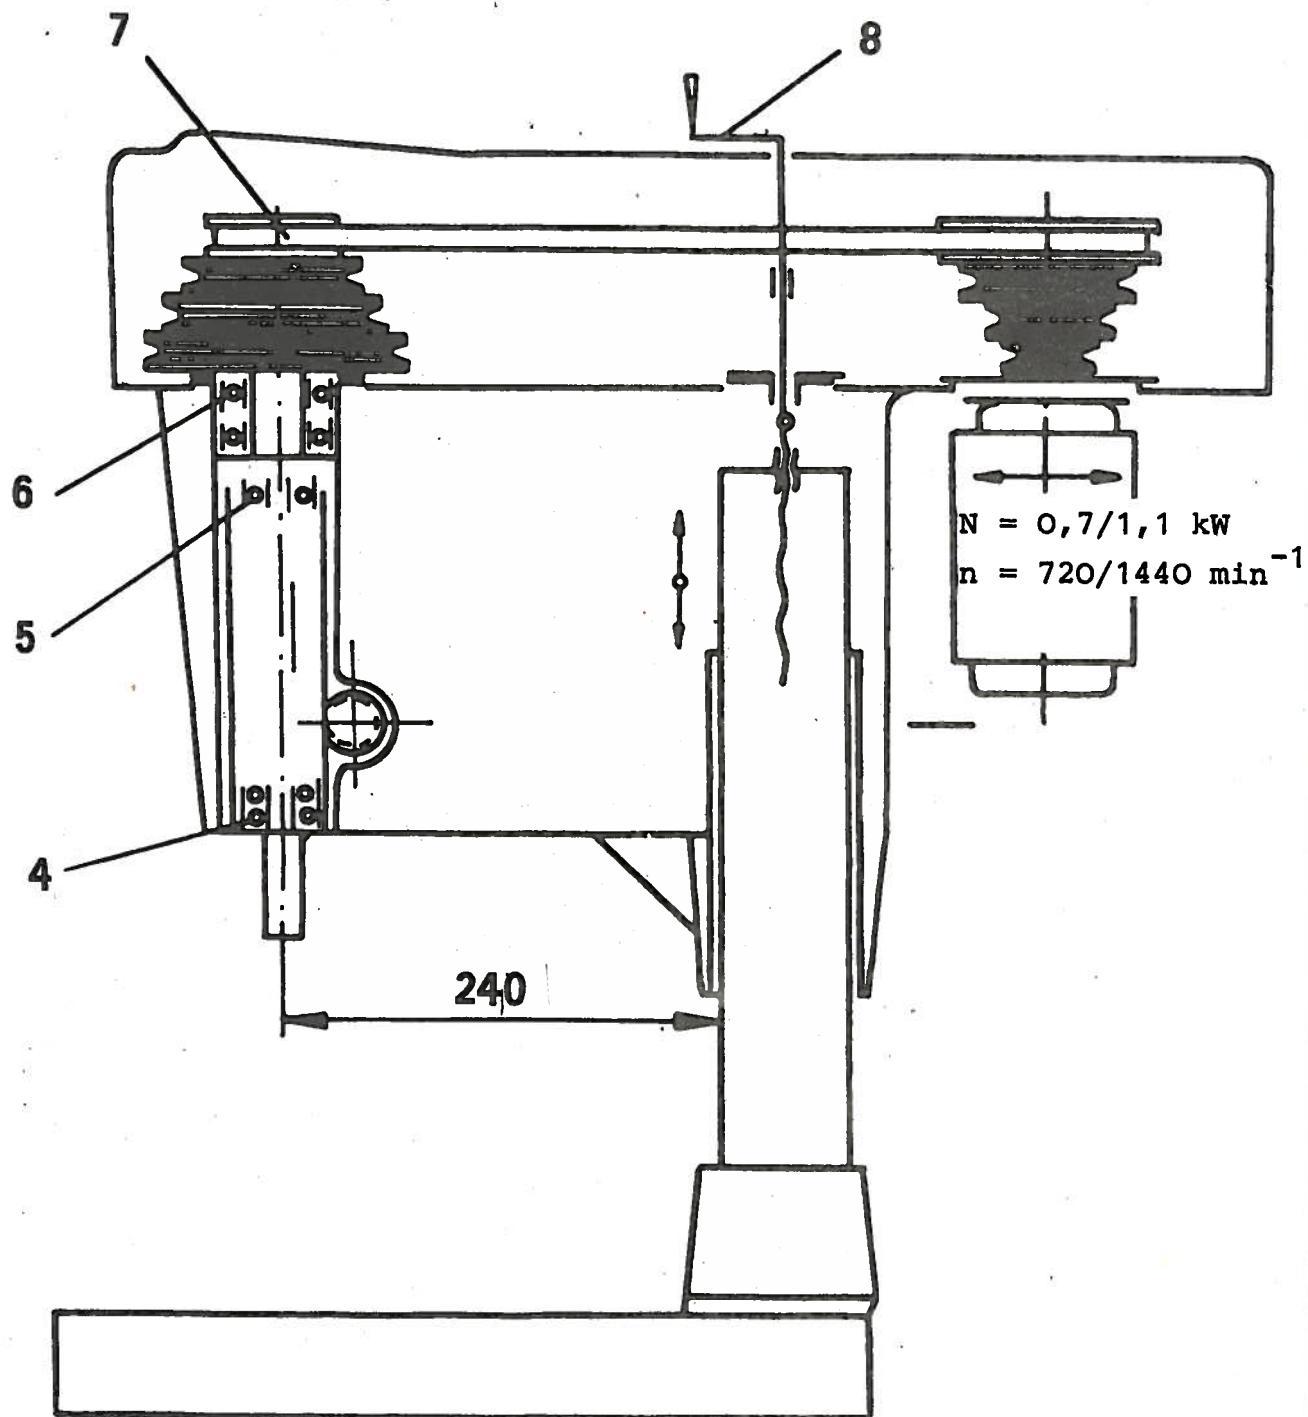

ФИГ. 6

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ НА МАШИНАТА

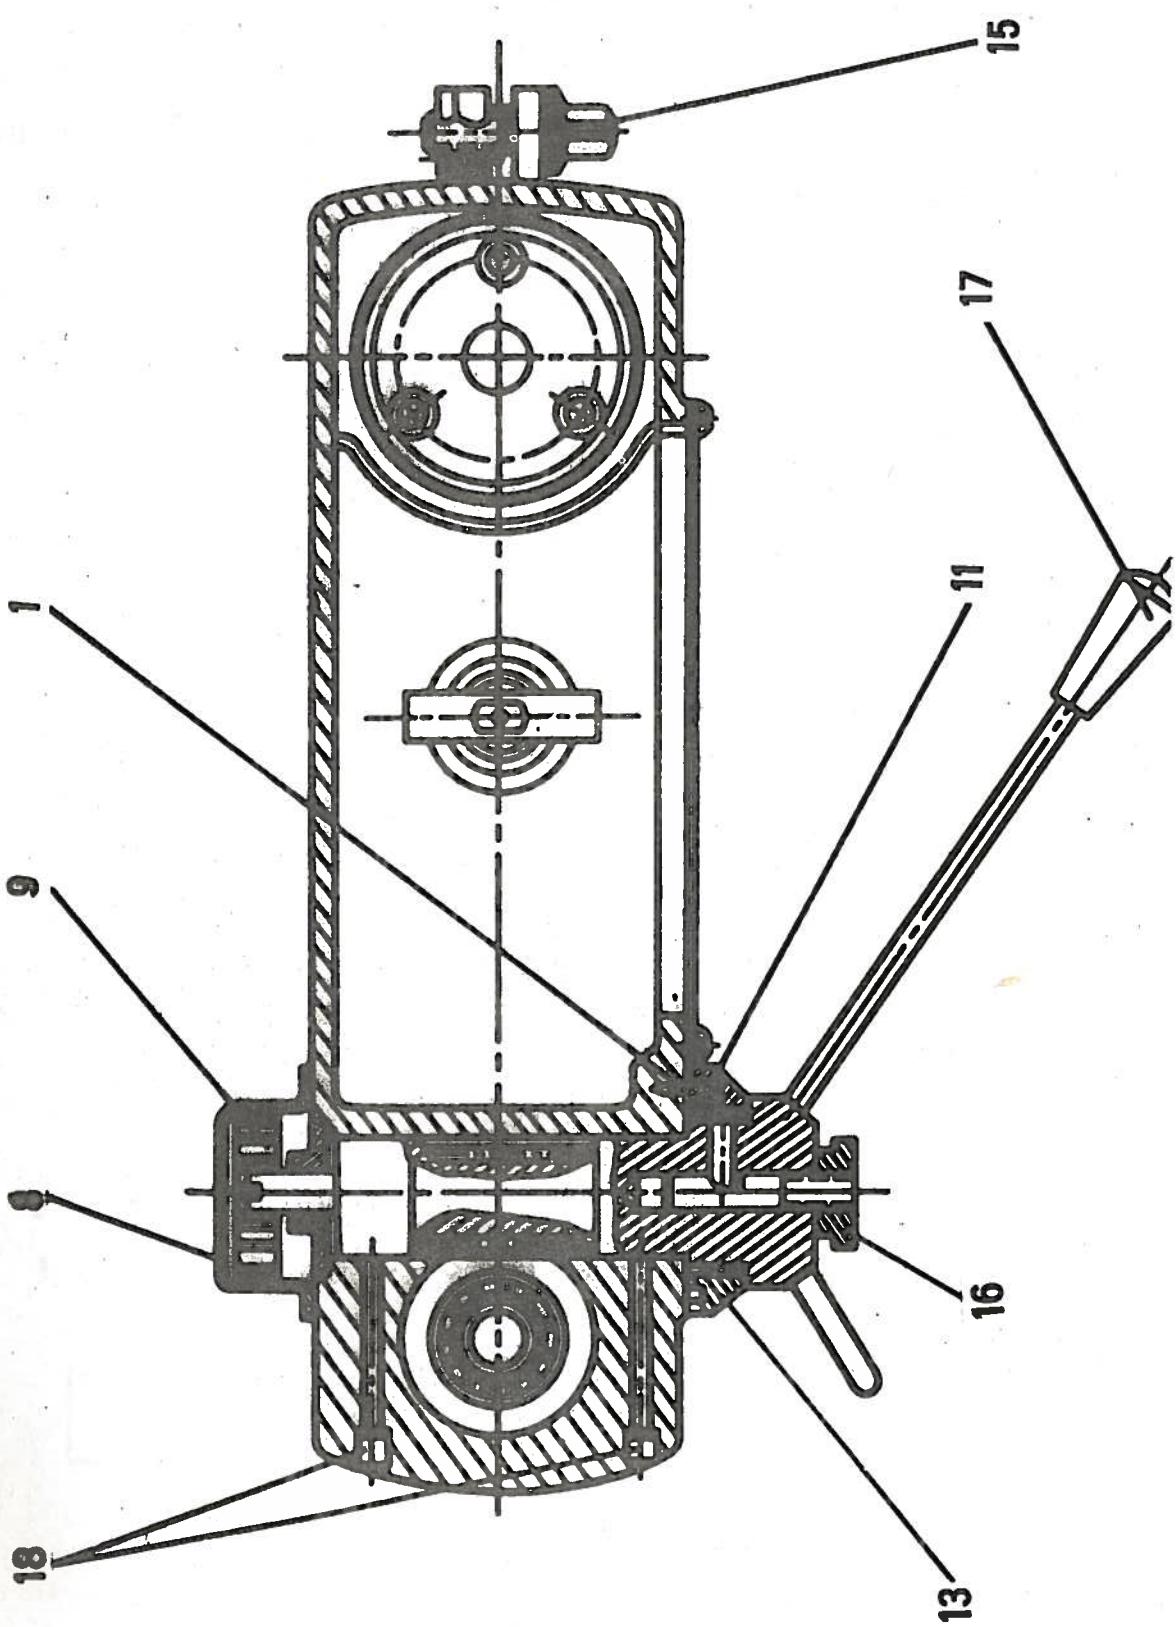

ФИГ. 7


## **РЕГУЛИРАНЕ НА ПРУЖИНАТА ЗА БАЛАНСИРАНЕ НА ПИНОЛАТА**

Когато усилието на пружината е по-голямо или по-малко от необходимото, се регулира по следния начин:

Хваща се с ръка капакът 8 (фиг. 7) и се държи, за да не се развие обратно на часовниковата стрелка, след което се развиват винтовете, държащи капака.

Капакът 8 има 3 гнезда за винтове, разположени  $120^{\circ}$ . Завърта се капакът на  $120^{\circ}$  и се фиксира чрез винт в попадналото срещу него гнездо, като се завърта в една или друга посока в зависимост от това дали трябва да се увеличи или намали усилието на пружината.

## НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ НА МАШИНАТА

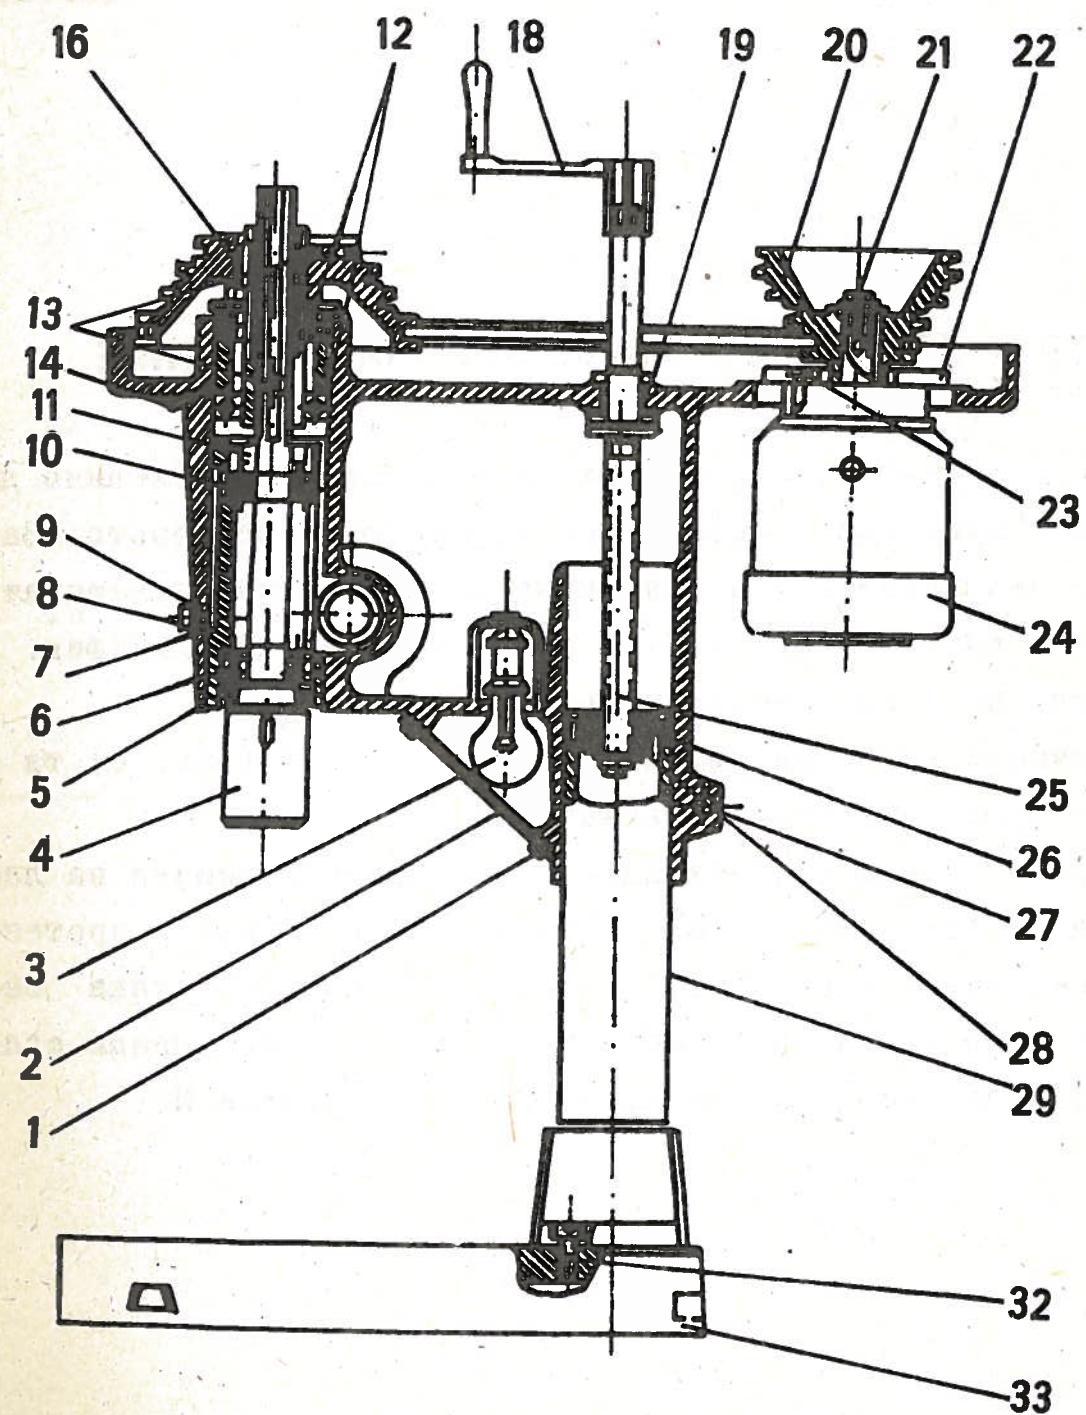

ФИГ. 8

## **СМЯНА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА КРУШКА**

При изгаряне или повреда на електрическата крушка 3 (фиг.8) тя се заменя с нова, която отговаря на предписаното напрежение и мощност. За да се снеме крушката, се развиват винтовете 1, и се отстранява стъклото 2 (фиг.8). Ключът 8 (фиг.4) трябва предварително да се изключи.

## **ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРАНЕ ХЛАБИНАТА НА ВРЕТЕННИТЕ ЛАГЕРИ**

След продължителна експлоатация на машината е необходимо да се направи промивка и преглед на лагерите на вретеното. За тази цел пинолният възел трябва да се демонтира от машината. Развива се винтът – 8(фиг.8) и с помощта на ръчка 17(фиг. 7) се изтегля пинолният възел надолу.

При наличието на осева хлабина на вретеното 4 (фиг. 8) тя се премахва чрез натягане на гайката 11 (фиг. 8).

През 2 до 3 години е необходимо да се прави промивка на лагерите 6 и 10 (фиг. 8). Тогава гайката 11 се отвива и вретеното 4 внимателно се избива. Лагерите и пинолната втулка се промиват неколкократно в чиста нафта или бензин. Преди сглобяването лагерите се зареждат добре с грес марка М.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЛАГЕРИТЕ

Позиция №	Наименование и размери на лагера	Означен по		Брой
		ГОСТ	SKF	
6	Радиално опорен двуречен 20x45x20,6 ГОСТ 4252-45	3056204	204	1
10	Радиален еднореден сачмен 20 x 47 x 14 ГОСТ 8338-57	204	6204	1
12	Радиален еднореден сачмен 35 x 62 x 14 ГОСТ 8338-57	107	6007	2
19	Опорен еднореден 20 x 35 x 10 ГОСТ 6874-54	8104	51104	1

## СМАЗВАНЕ НА МАШИНАТА

Експлоатационната издръжливост на машината и нормалната ѝ точност до голяма степен зависят от редовното смазване. Точките за свазване и смазочните масла по вид са дадени в следната таблица:

Точка на смазване (позиция)	№ на фигуранта, в която е ена позицията	Начин на смазване и вид на маслото	През какъв период се смазва
14	8	С шприц (такламит). Подава се $5 \div 10$ грама грес М или УС-2 ГОСТ 4366-56 ГОСТ 1033-73	През 1 месец
18	7	С шприц. Подава се 5-6 капки масло индустритално 40 (машинно С) ГОСТ 1707-51	1 път на смяна
19	8	Сваля се капакът отстрини на пробивната глава и ръчно или с шприц се запълва с грес М или УС-2 сепараторът на лагера	През 2-3 години
29	8	Колоната се намазва с тънък слой масло (машинно С)	1 път седмично

### Забележка:

1. Грес М и УС-2 могат да бъдат заменени с грес от други марки, притежаващи следните качества: температура на топене -  $75^{\circ}\text{C}$ ; кинематичен вискозитет при  $50^{\circ}\text{C}$  -  $19 \div 53$  ССТ.
2. Машинно масло С или индустритално 40 може да бъде заменено с друго масло със следните качества: температура на запалване -  $190^{\circ}\text{C}$ ; температура на замръзване -  $10^{\circ}\text{C}$ ; кинематичен вискозитет при  $50^{\circ}\text{C}$  -  $38 \div 52$  ССТ (условен вискозитет  $5,24 \div 7,07$  градуса).

# СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА МАСЛА И ГРЕС

СССР	ESSO	MOBIL	CHELL
Грес М (К3)	BELGON-2	MOBILUCS-2	ALVANIA-2
или			
УС 2			
ГОСТ 1033-73			
или			
ЦИАТИМ 201			
ГОСТ 6267-74			
масло	NUTO - H54	PTE MEDIUM	VITREA-OIL31
Индустриал. 40			
ГОСТ 1707-75	ESTIC 50		

# ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯ

## ОСНОВНИ ДАННИ

Машината се доставя комплектувана с електрическа инсталация състояща се от електродвигател, електротабло, командно табло и свързващи електрически кабели. Електроинсталацията и електроапаратурата са поместени в корпуса на самата машина. Електроинсталацията се изпълнява за мощност на електродвигателя 0,7/1,1 kW и за напрежение и честота на захранващата мрежа в зависимост от заявката на клиента. Електродвигателят е двускоростен, трифазен, асинхронен с късо съединен ротор. Осветителната инсталация е с напрежение 220 V. Принципната схема на електроинсталацията е дадена на фиг. 9. Наименованията и данните на съответните елементи на електрическата инсталация са посочени в приложената таблица.

Обоз- на- че- ние по схе- мата	Наименование	Брой	Тип	Номинален ток (A) в за- висимост от напрежението и честота на захранваща та мрежа				
				220V 50Hz	380V 50Hz	400V 50Hz	415V 50Hz	440V 50Hz
П1	Прекъсвач пакетен	1	ПЕП 10/30A	10	10	10	10	10
П2	Превключвател пакетен	1	ПЕП 10/43	10	10	10	10	10
Р	Реле термично	1	РТБ-0			2,5...4A		
КО	Ключ ЦК	1				1,5	1,5	1,5
ЛО	Лампа за местно осветление 220 V	1	40 W E27		-	-	-	-
Д	Електродвигател	1	4A0 100L-8/4Д-F130		4,85	2,8	2,66	2,56
К	Контактор възд.	1	КБЕ			6A	operativna верига 220 V	2,42
БС	Бутон "Стоп" с ключ	1	BT502					
С	Бутон "Стоп"	1	BT319					
П	Бутон "Пуск"	1	BT318					
ПП	Пътен прекъсвач	1	S804					
ПР2	Предпазител миниатюрен	2	ПЩ20x5, 2		250V 2A			

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ

Преди свързване на машината към захранващата електрическа мрежа трябва да се спазят безусловно следните указания:

Да се провери дали електрическите данни на машината отговарят на данните на захранващата мрежа.

Машината да е надеждно заземена. Заземяването на машината и електроинсталацията да се изпълни в пълно съответствие с изискванията на действуващите за съответната държава правилници за техническа безопасност на електрическите инсталации – ниско напрежение.

Захранващият кабел трябва да бъде с подходящо сечение, добре изолиран и поставен в металическа броня в участък, непосредствено до машината, за да се избегне опасността от къси съединения и нещастни случаи. Захранващият кабел минава през специално оставения отвор отстрани на корпуса на машината и се присъединява към входящите клеми на електротаблото.

Да се прегледат и почистят от прах и други замърсявания контактните повърхности на електрическите апарати.

При опасност от силно овлажняване на електродвигателя вследствие на продължителен транспорт във влажен климат, продължително престояване на машината без да работи във влажно помещение и т.н. трябва да се измери изолационното съпротивление на електродвигателя спрямо корпуса му. При температура  $60-70^{\circ}\text{C}$  изолационното съпротивление не трябва да бъде по-ниско от  $0,3 \text{ M}\Omega$ . В противен случай електродвигателят трябва да се изсуши, за да се повиши изолационното му съпротивление до необходимата стойност. Измерването да се извърши с мегер 500 V. След спазване на горните указания краищата на трите проводника на захранващия кабел да се свържат към входящите клеми N, R, S, T, а заземителният проводник – към специално подготвената за целта заземителна шина.

Капакът на електротаблото и на командното табло да се отварят само от правоспособен електротехник.

В захранващото табло задължително да има вграден предпазител 25A с вложка 10A за захранване на бормашината. Смяната на изгорял предпазител да се извърши само от специалист електротехник. При констатиране на нередност в електроинсталацията да се потърси помощта на електроспециалист.


При прегреди и ремонти на механичната част на машината освен прекъсване на захранващото напрежение чрез главния прекъсвач да се изиска и изваждане на вложките от предпазителя на електротаблото.

Да се предпазва електротаблото от проникване на влага.

Да се пази от евентуално прекъсване на заземителния проводник, като периодически се извършват прегледи за проверка на изправността му.


При внезапно спиране на електрическия ток, бормашината да се изключи чрез главния прекъсвач и секретния бутон с ключ.

# ПРИНЦИПИАЛНА СХЕМА НА ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЯТА

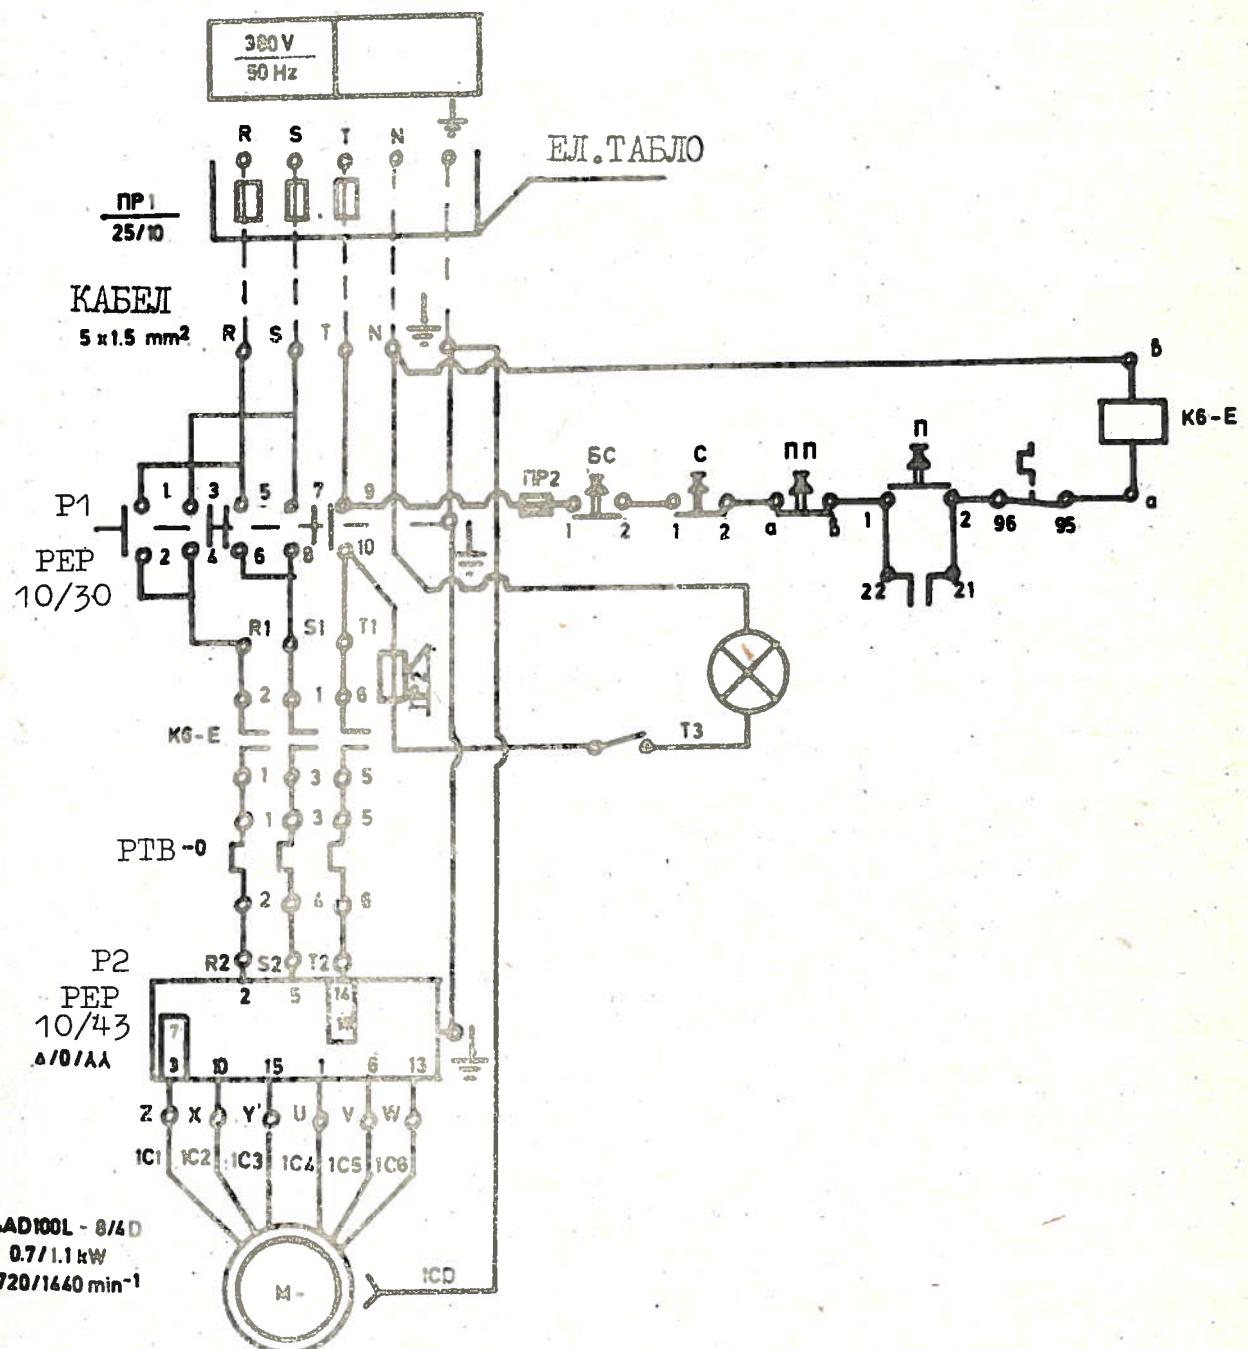

ФИГ. 9

## МОНТАЖНА ЕЛЕКТРОСХЕМА

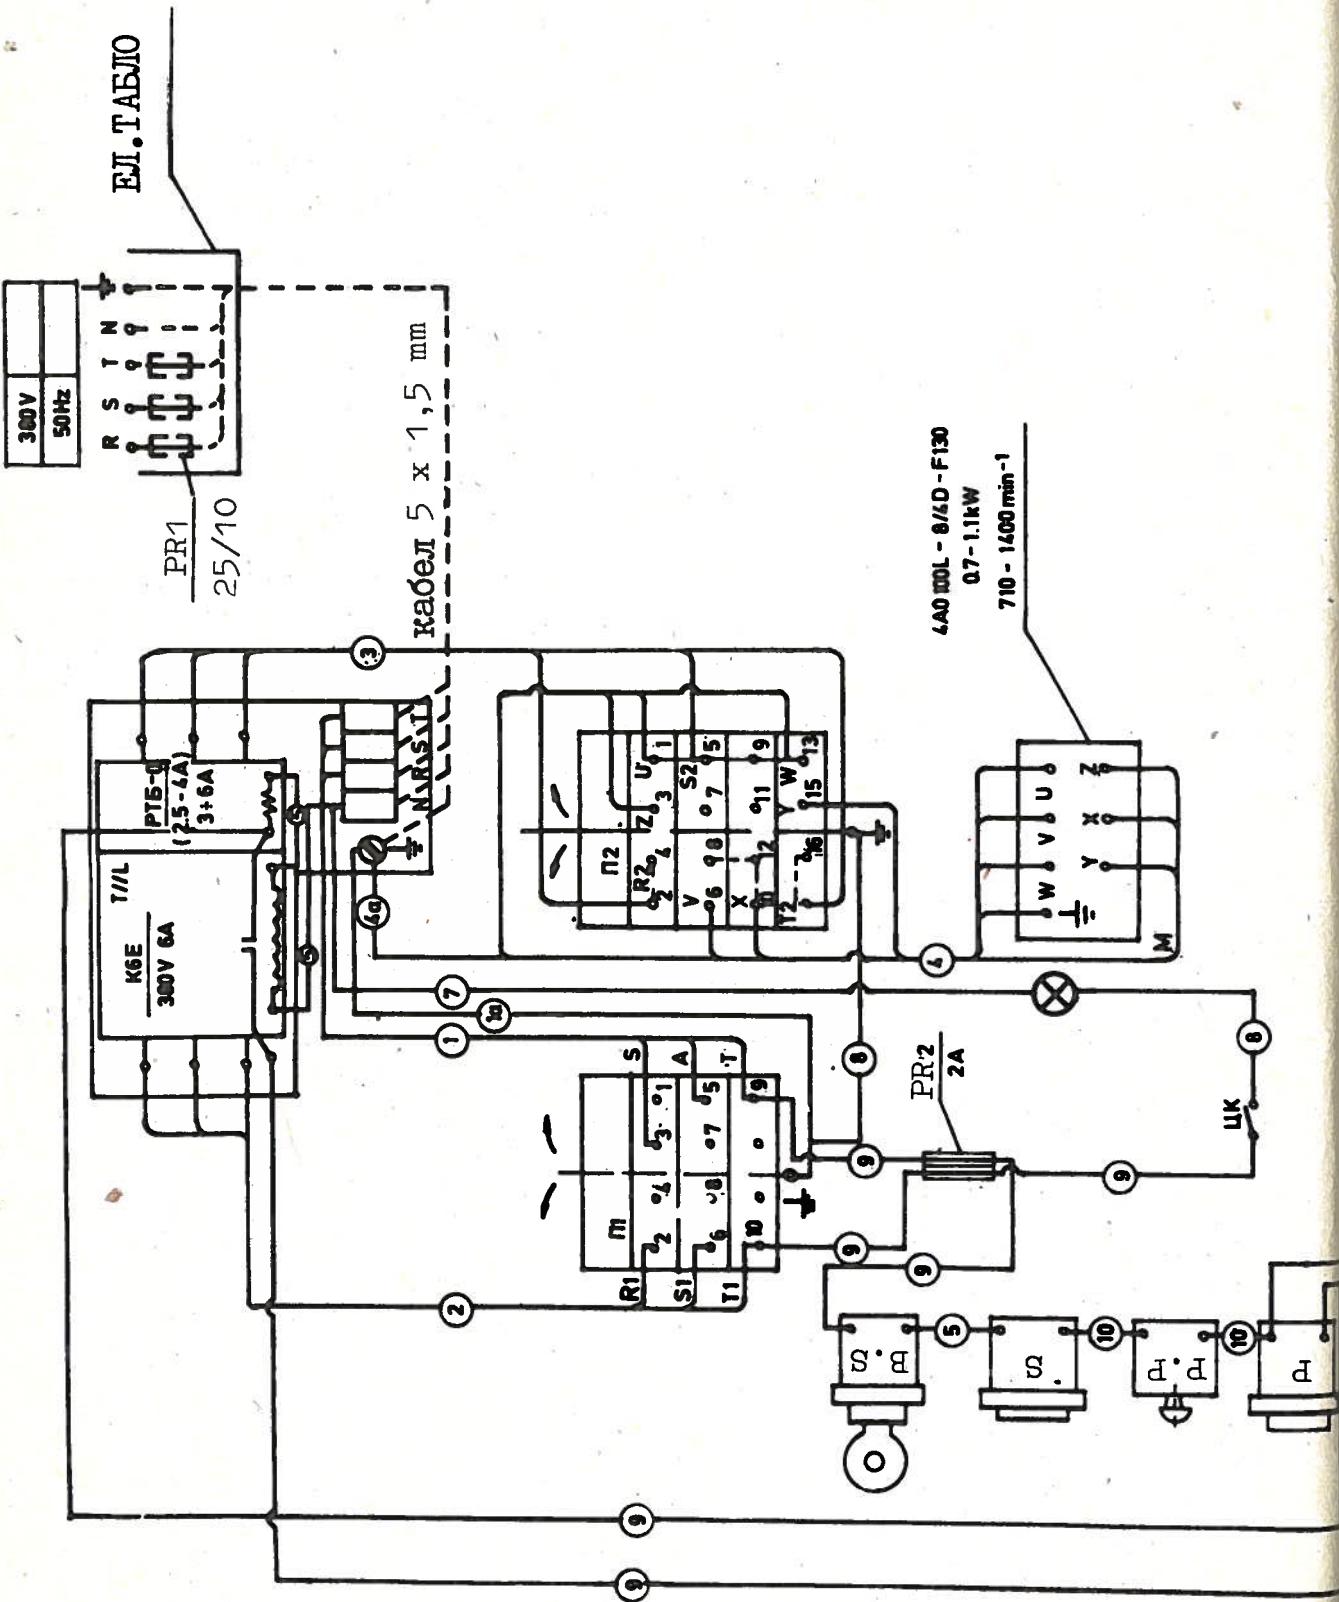

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Бормашината да бъде здраво закрепена на работната ма-  
са или фундаментирана посредством трите болта.

Опасни места при работа с настолната пробивна машина –  
ПН 161 предизвикващи евентуални злополуки са:

- преводът от електродвигателя до вретеното;
- патронника;
- пробиващото свредло и отделящата се стружка при  
пробиването.

За предпазване от наранявания и трудови злополуки об-  
служващия машината е длъжен:

- закрепването, проверката и настройката на обработва-  
ния детайл да се извършва след спиране на машината, същото  
се отнася и при смяна на режещия инструмент;
- стружките да се почистват с четка, а не с ръка.

Когато се получава непрекъсната стружка около режещия  
инструмент, за предпазване от нараняване, същата да се пре-  
късва чрез спиране подаването на шпинделя за рязане.

Да не се отваря горния предпазен капак на машината по  
време на работа.

### ДЕЙСТВИЕ

За да се пусне машината в действие, е необходимо да се  
включи прекъсвачът П 1, разположен върху командното табло.  
Прекъсвачът П 1 има и друга функция в електроинсталацията на  
машината – с превключването му в ляво и дясно положение се  
получава реверсиране на електродвигателя. С другия превключ-  
вател, монтиран също върху командното табло, се получават  
двете скорости на електродвигателя – ниска и висока. След  
включване на прекъсвачите – П 1 и П 2 се включва секретният  
бутона  чрез завъртане на секретния ключ. Включено по-  
ложение е когато подвижната част на бутона е преместена навън.

Натиска се левия бутоң (бутоң "Пуск" -  ) за пускане на машината в действие.

За спиране се натиска десния бутоң (бутоң "Стоп" -  )  
Върху командното табло е монтиран и ключът на лампата за местно осветление.

ВНИМАНИЕ: МАШИНАТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПУСНЕ В ДЕЙСТВИЕ, АКО НЕ Е ЗАТВОРЕН ДОБРЕ КАПАКА.

### ЗАЩИТА

Зашитата на електрическата инсталация от къси съединения е осигурена от предпазителите - Пр<sub>1</sub> (25/10) A, монтирани в захранващото табло. Термозащитата на двигателя е осигурена от РТБ-0 - термично реле монтирано в електротаблото на машината.

При спиране на тока, повторно пускане на машината може да стане след включване на прекъсвачите - П<sub>1</sub> и П<sub>2</sub>, секретния бутоң "Стоп" и се натисне бутоң "Пуск".

За предпазване от нещастни случаи при смяна на ремъка или при премастване на пробивната глава е предвиден изключвател.

При вдигнат капак захранването на двигателя се изключва.

## ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Прегледът и ремонтът на електрическата инсталация да се извършват след изключването на машината от захранващата мрежа чрез прекъсвача  $P_1$  и сваляне на предпазителите в главното табло, като се провери за отсъствие на напрежение.

За осигуряване на безопасна работа с машината трябва да се извършват периодически прегледи на заземяването на електрическата инсталация и машината като цяло, съгласно изискванията на действуващите правилници за техническа безопасност на електрическите инсталации с ниско напрежение на съответната държава.

При експлоатация на машината не се допуска повишаване на напрежението на захранващата мрежа с повече от 10 % от номиналното. Електродвигателят периодически трябва да се почиства от прах и други замърсявания. При номинални условия на работа смазката на лагерите му трябва да се сменя през 2000 работни часа, като се запълва 2/3 от лагерното пространство.

Мощността на лампата за местно осветление не трябва да бъде по-голяма от 40 w.

При смяна на изгоряла вложка от предпазител новата трябва да бъде за номинален ток, равен на номиналния ток на изгорялата вложка.

При електрически данни на наличната захранваща електрическа мрежа, различни от тези, за които е изпълнена електрическата инсталация, машината може да се преустрои, като се използват данните за съответните електроелементи, посочени в таблицата.

След първоначалното пускане, както и след ремонт, е необходимо да се направи проба на празен ход.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА В ОПАКОВАН ВИД

Машината се изпраща от завода-производител в дървен опакован  
чен санък, който отговаря на всичките изисквания за транс-  
портиране на машината.

При повдигане на машината да се спазва следното (фиг.10):  
Въжетата 1 да се закачат равномерно:(на еднакво разстояние)  
на шейната.

Гайките 2 и скобите 3 да притягат въжето за осигуряване сре-  
щу измъзване.


Куките 4 и въжето 1 да отговарят на товароподемността.

При разопаковане на машината трябва най-щателно да се прове-  
ри както състоянието, така и нейните принадлежности по опако-  
въчната ведомост.

### Забележка:

За повреди и изчезнали принадлежности по време на транспорта  
заводът-производител не прави компенсации.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА В ОПАКОВАН ВИД

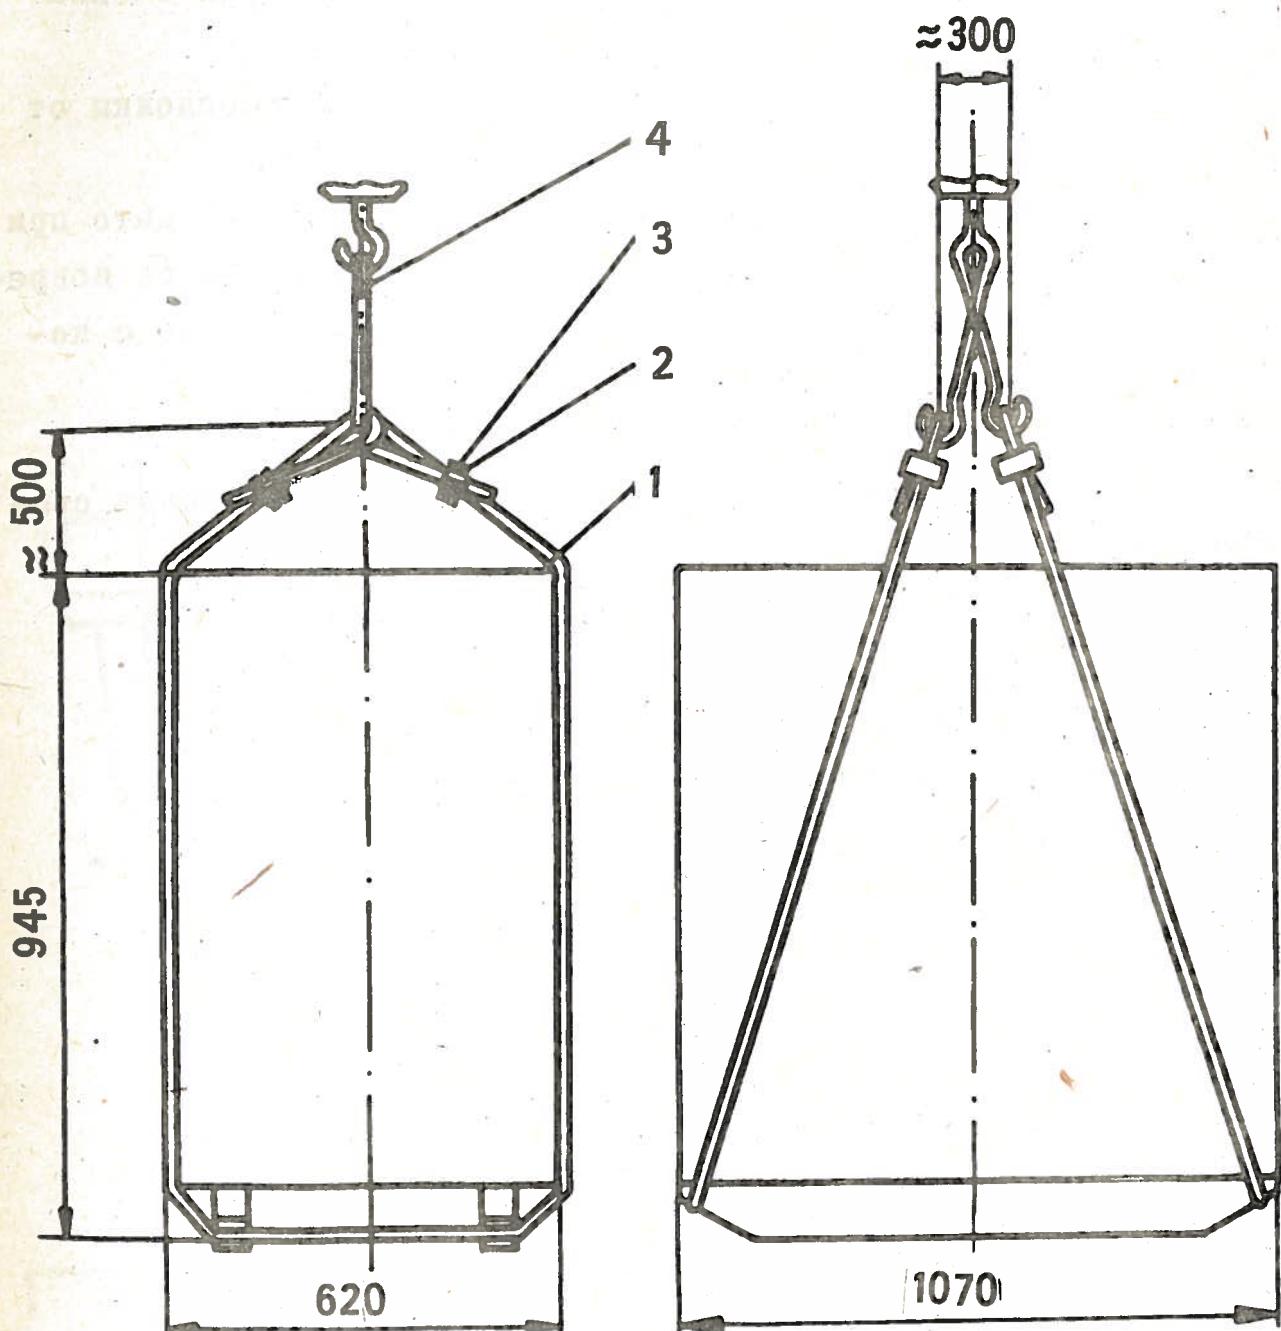

ФИГ. 10

## ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА В НЕОПАКОВАН ВИД

Транспортирането на машината в неопакован вид се налага при пренасяне до ремонтните цехови, при разместване по работните места и пр. Начинът на захващането на машината е показан на фиг. 11. Преди вдигане на машината да се извърши следната подготовка:


Под въжетата на указаните места, да се поставят подложки от кече 4, за да се предпази боята от олющване.

Да се провери внимателно затягането на ръчка 2, тъй като при недостатъчно затягане има опасност при повдигане да се повреди повдигателният винт и да се изплъзне масата заедно с колоната.

Куката 5 да отговаря за товара.

При спускане на машината да не се допуска рязко, ударно съприкосновение на предния край на масата с пода.

## ТРАНСПОРТИРАНЕ НА МАШИНАТА В ЧОПАКОВАН ВИД

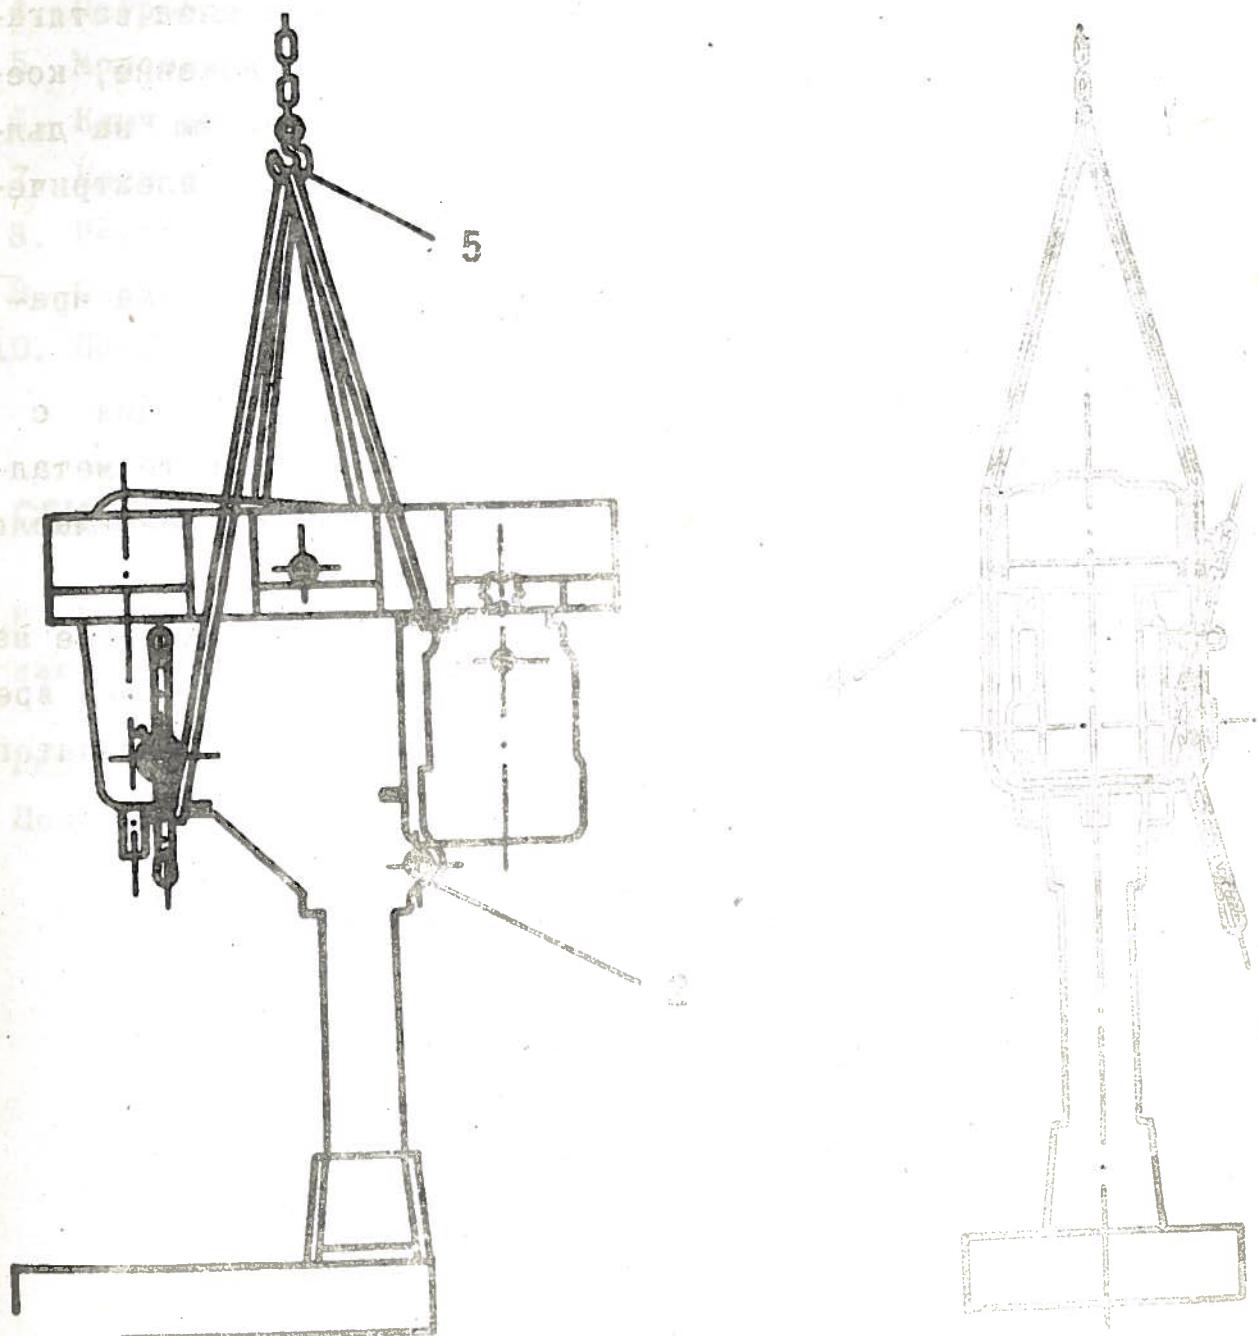

ФИГ. 11

## ПОДГОТОВКА НА МАШИНАТА ЗА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

След разопаковане машината се монтира на работното ѝ място. Необходимо е основата 33 (фиг.8) да се захване с болтове към работната площадка (тезгях, маса и др.).

За запазване точността на машината е необходимо след затягането основата 33 да се намира в хоризонтално положение, което да се провери с нивелир с точност  $0,02 + 0,03$  mm на дължина 1000 mm. Електроинсталацията да се включи към електрическата мрежа с предписаното напрежение.

Да се провери работата на електродвигателя отначало на празен ход, а след това и под товар.

Да се почисти външно машината от заводската консервация с конци, напоени в бензин. След почистването обратните метални повърхности да се намажат леко с тънък слой машинно масло С (виж "Смазване на машината").

След проверка на нормалното опъване на ремъка и включване на желаните обороти машината е готова за експлоатация. През време на работа пробивната глава 1 (фиг.4) трябва да бъде затегната към колоната чрез винта 10 (фиг.4).

## **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КЪМ МАШИНАТА**

1. Менгеме M 125 x 80	1 бр.
2. Дръжка за менгеме	1 бр.
3. Болтове и гайки за захващане на менгемето	2 бр.
4. Патронник тричелюстен П 16	1 бр.
5. Морзова опашка за патронника П 16	1 бр.
6. Ключ за затягане на патронника П 16	1 бр.
7. Клин за избиване на инструментите	1 бр.
8. Ремък трапецовиден с размери 8 x 13 x 1400	1 бр.
9. Опаковъчна ведомост	1 бр.
10. Паспорт и ръководство за обслужване	1 бр.

## **СВИДЕТЕЛЬСТВО ЗА КОНСЕРВАЦИЯ**

на настолна пробивна машина ПН - 161  
 заводски № . . . . . . . . . . . . . . . .

Вид на смазката – антикорин: (БДС 8771-71)  
Подложена на антикорозионна консервация

Дата на консервация: . . . . . . . . .

Срок на консервация: . . . . . . . . .

Извършил консервацията: . . . . .

( подпись )

Приел консервацията: . . . . .

( подпись )


# ПРОТООЛ ЗА ИЗПИТАНИЕ

НА ПРОБИВНА НАСТОЛНА МАШИНА ПН - 161

Протоколът е съставен на базата на БДС-2561-80 при извършване на проверките за съблудаване на БДС 5197-71

## ПРОВЕРКА НА ГЕОМЕТРИЧНАТА ТОЧНОСТ

### Преверка 1

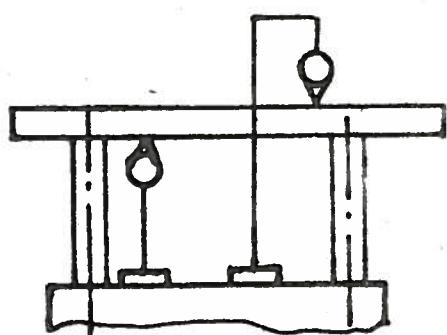


Дължина на измерването	Допустимо отклонение	Измерено отклонение
то	мм	мм
над 200		
до 320	0,032	0,020
	K1	K2

Отклонение от праволинейност на работната повърхнина на масата в надлъжно и напречно направление

(Изпъкналост не се допуска)



## Проверка 2

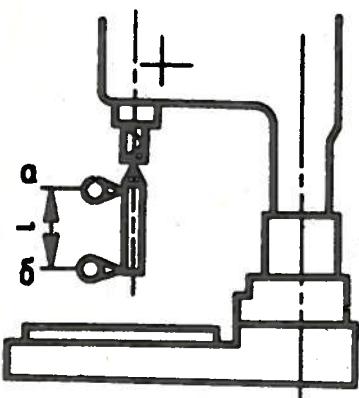

Най-голям диаметър на проби-ване, mm	Дължина L, mm	Допустимо отклонение mm	Изме-рено отклонение mm
		клас на точност	
		K1 K2	
16	300	<u>t.a.</u>	
		0,020 0,012	
		<u>t.b.</u>	
		0,040 0,025	

Радиално биене на базиращата повърхнина на вретеното

## Проверка 3

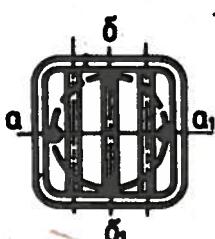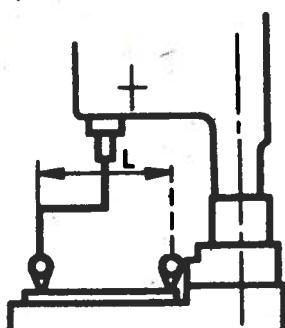


Най-голям диаметър на проби-ване, mm	Дължина L, mm	Допустимо отклонение mm	Изме-рено отклонение mm
		клас на точност	
		K1 K2	
16	300	<u>t.a - a<sub>1</sub></u>	
		0,075 0,050	
		<u>t.b - b<sub>1</sub></u>	
		0,050 0,030	

Отклонение от перпендикулярност на оста на вретеното към работната повърхнина на масата

$a - a_1$  в надлъжната плоскост  
 $b - b_1$  в напречната плоскост

#### Проверка 4

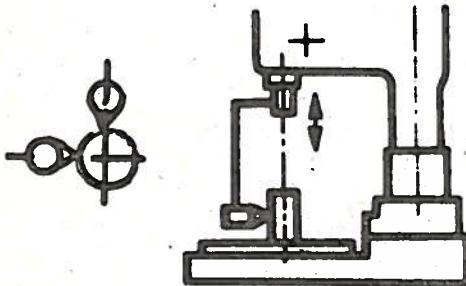


Дължина на премества-	Изме-
не на пинолата,	отклонениеreno
mm	mm
K1	откло-
K2	ние
точност	

125      0,080 0,050

Отклонение от перпендикулярност на направлението на движението на пинолата към работната повърхнина на масата

#### ПРОВЕРКА НА СТАБИЛНОСТ

#### Проверка 5

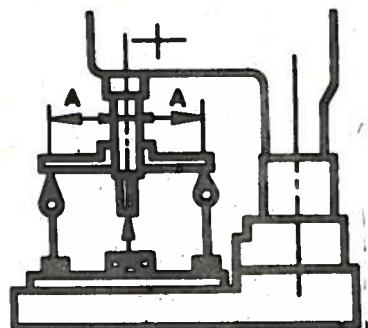

Най-го-	Разс-	Нато-	Допус-	Изме-
лям	тоя-	вар-	тимо	reno
диаме-	ние	ваща	откло-	откло-
тър на	L=A+A	сила	нение	нение
проби-	mm	daN	mm	mm
ване,	mm			

16      200      240      0,4

Отклонение от перпендикулярността на оста на натоварваното вретено към работната повърхнина на масата в наддължната равнина

# ОПАКОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

ПН-161

Наименование на опаковката на пробивната настолна машина

Поръчка . . . . .	Бруто . . . . .
Заводски номер. . . . .	Тегло . . . . .
Опаковка в. . . . .	Нето . . . . .

## Съдържание на опаковката

№ по ред	Наименование	Брой	Забележка
1	Пробивна настолна машина ПН-161	1	
2	Патронник II 16	1	
3	Ключ за затягане на патронника II 16	1	
4	Морзова опашка за патронника	1	
5	Клин за избиване на патронника	1	
6	Менгеме № 125 x 80	1	
7	Болтове с гайки за захващане на менгемето	2	
8	Дръжка за менгемето	1	
9	Ключ гаечен 19 x 22	1	
10	Ремък трапецовиден с размери 8 x 13 x 1400	1	
11	Осветителна лампа 40 W 20 V	1	
12	Паспорт и ръководство за обслуж- ване на машината	1	
13	Изпитателен протокол	1	
14	Сертификат за качество	1	
15	Предпазител миниатюрен ПЩ 20x5,2	2	

Контрольор от ОТКК . . . . . Извършил опаковането . . . . .

Началник пласмент. . . . .

## **СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО**

**№ ...../198.....год.**

**на настолна пробивна машина ПН-161**

**Указаното изделие в настоящия сертификат отговаря на действуващите стандарти, отраслови нормали, и технически изисквания и може да се експедира.**

**Началник ОТКК:.....**

**(подпись)**

**ПРОИЗВОДИТЕЛ:**



ДСО „ЗММ“ – 1220 София, България  
ул. „Илиенско шосе“ 8  
Телефон: 38-541  
Телекс: 22174  
Телеграми: ДСО „ЗММ“ – София

**ИЗНОСИТЕЛ:**



„МАШИНОЕКСПОРТ“  
1000 София, ул. „Аксаков“ 5  
Телефон: 88-53-21  
Телекс: 023425  
Телеграми: Машиноэкспорт – София